

# MONTAGEANLEITUNG PATCHPANEL 37667SW.1

## INSTALLATION INSTRUCTIONS PATCH PANEL 37667SW.1

1.



Kabelmantel nach 45 mm einritzen.  
Cut the cable sheath after 45 mm from the end.

2.




Kabelmantel abziehen.  
Pull off the front plastic sheath.

3.



Schirmgeflecht auf 15 mm kürzen und über Kabelmantel zurückschieben.  
Cut the tinned copper braid at 15 mm. Push back the braiding.

4.

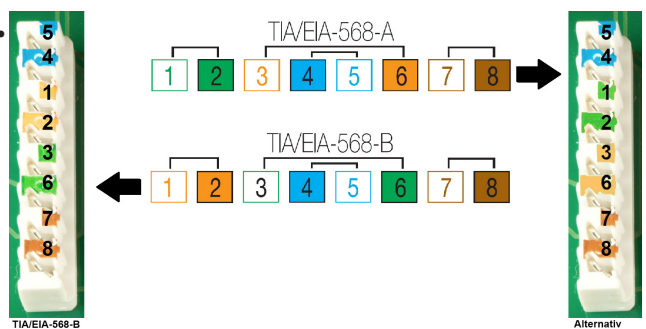


Die LSA-Kontakte sind mit dem Farbcode 568B bedruckt. Beschalten Sie bitte nach TIA/EIA 568 B  
The IDC contacts are printed with colour coding 568B. Please contact acc. to TIA/EIA 568 B

5.



Kabel in die Kabelschelle einlegen und die Schraube handfest anziehen ohne das Kabel zu quetschen.  
Insert the cable in the cable clamp and screw the cable clamp without stressing the cable.


6.

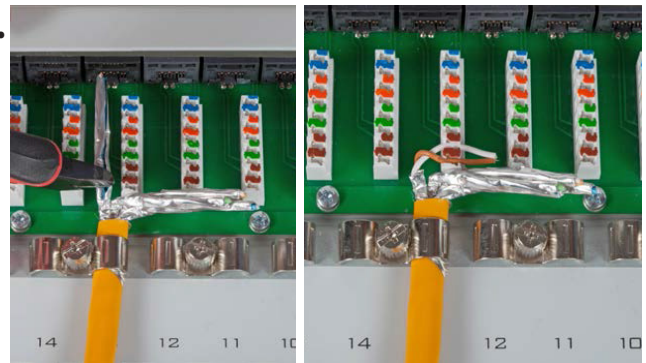

Wichtig: Paarschirmung bis zum Kontakt führen. Paarschirmung vorsichtig mit dem Seitenschneider einschneiden und entfernen.  
Important: Leave the pair shielding closest to the contact. Remove carefully the pair shielding with a wire cutter before using the insertion tool.


## MONTAGEANLEITUNG PATCHPANEL 37667SW.1 INSTALLATION INSTRUCTIONS PATCH PANEL 37667SW.1

7.

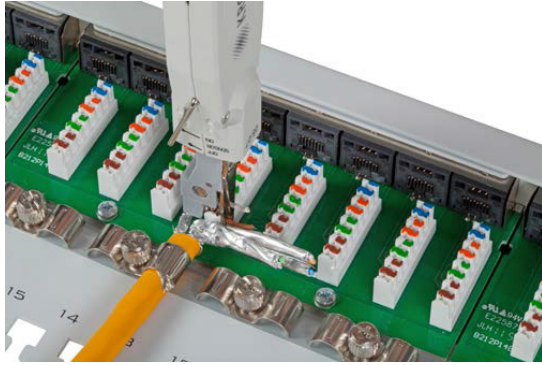

Adern von Pin 8 beginnend mit dem KRONE LSA Plus-Anlegewerkzeug anschließen.  
Connect the conductors with the KRONE IDC-insertion tool, starting with pin 8.

8.

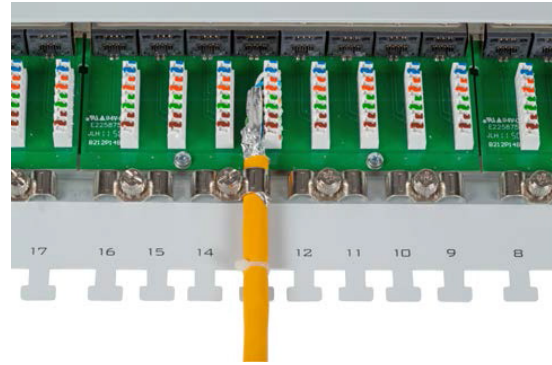

Kabelbinder zur Zugentlastung anbringen.  
Fix the cable tie for strain relief.

9.



Ein Test mit einem Zertifizierungsmessgerät, z.B. WireXpert oder Fluke DTX 1800, wird nach abgeschlossener Installation dringend empfohlen.  
Final test with a WireXpert or Fluke DTX 1800, after installation is strongly recommended.